
Artículos de Investigación

Caracterización de la tipología de fallos
presentados en los pavimentos de la ciudad de
Ocaña Norte de Santander

Characterization of types of failures on
pavements of Ocaña city - North Santander



Romel Jesús Gallardo Amaya
Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña, Colombia
rjgallardo@ufpso.edu.co

Leidy Johana Quintero Lemus
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,
Colombia
ljquinterole@ufpso.edu.co

Resumen: Los fallos en los pavimentos se presentan por el deterioro progresivo que les ocurre con el tiempo. Una forma de identificar los fallos es mediante una inspección visual, es así como en esta investigación se inspeccionaron varios tramos de las principales vías urbanas del municipio de Ocaña, Norte de Santander. La información se consolidó mediante formatos en donde se registraron coordenadas, anchos del carril, nivel de severidad, observaciones y registro fotográfico de los fallos. Una vez tabulada la información se encontró que fueron analizados 9.277 ml de tramos viales, de los cuales 3.051 ml (32.89%) tienen pavimento flexible y 6.226 ml (67.11%)

Oscar Andres Cuanalo Campo
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,
Colombia
oscarcuanalo@hotmail.com

Revista Ingenio

vol. 13, núm. 1, p. 28 - 35, 2017

Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia

ISSN: 2011-642X

ISSN-E: 2389-864X

Periodicidad: Anual

revistaingenio@ufps.edu.co

Recepción: 01 Marzo 2017

Aprobación: 15 Junio 2017

URL: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/814/8145075004/>

pavimento rígido. En los flexibles las tipologías de fallos más representativas fueron piel de cocodrilo y baches y, para el caso de los rígidos fueron las grietas y desintegración. El grado de severidad de los fallos mencionados, tanto para el caso de los pavimentos flexibles como rígidos es de medio a alto; siendo esto un indicador de los niveles de deterioro que poseen los pavimentos en los sectores viales analizados. Muchos de los fallos pueden estar asociados a deficiencias en la estructura de los pavimentos y condiciones inadecuadas de los suelos de subrasante.

Palabras clave: Fallo, inspección visual, Pavimento, severidad, deterioro.

Abstract: Pavement failures are due to the progressive deterioration with time. A way to identify these failures is through a visual inspection; that is how in this research several sectors of the main urban roads of Ocaña city were inspected. The data were consolidated using forms where coordinates, lane width, severity level, observations and photographic failure registry were annotated. Once the data were tabulated, it was found that 9227 m of roads were analyzed, among which 3051 m (32.89%) have flexible pavement and 6226 m (67.11%) have rigid pavement. Inflexible pavement the most representative failure types alligator cracking and potholes and in the case of rigid pavement it were cracks and desintegration. The severity level of the aforementioned failures, as much for the flexible as for the rigid pavements is from mean to high, being this an indicator of the deterioration degree that the analyzed pavement sectors show. Many of the failures may be associated to pavement structural deficiencies and to inadequate conditions of the subgrade soils.

Keywords: Failure, visual inspection, pavement, severity, deterioration.

1. INTRODUCCIÓN

Según Hernández (2015) las vías son unavariable fundamental en los procesos que impulsan el desarrollo de un país y por lo tanto contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, teniendo como fin permitir que las mercancías y las personas se movilicen con facilidad y seguridad (Pinilla, 2007).

El estado de las vías de nuestro país es un aspecto relevante en el desarrollo del mismo (León y Hernández, 2016), el deterioro constante de las vías es generado principalmente por los agentes climáticos característicos de cada región, los daños en las redes de acueducto y alcantarillado, la falta de mantenimiento por parte de la administración pública y el tráfico de vehículos para los cuales no fueron diseñadas las vías. (Álvarez y Páez, 2014)

Como lo definen Valdés, Pérez y Calabi (2012) el pavimento es una de las partes de la carretera que requiere la mayor inversión de recursos económicos, tanto en su etapa de construcción como en su etapa de mantenimiento, siendo muy común que la segunda etapa se desarrolle en lapsos de tiempo muy grandes, llevando al deterioro progresivo de las estructuras de pavimento (Salomón, 2006).

Las condiciones en las que se desempeña un pavimento, sea este rígido o flexible, van variando con el paso de los años, siendo óptimas en edades tempranas y deficientes cuando estos han cumplido un periodo de vida útil. En la figura 1 se puede apreciar como a medida que envejece el pavimento este se va deteriorando, manifestándose este deterioro en diferentes tipos de fallos, los cuales hacen que el nivel de servicio de una vía se disminuya notablemente (Picado, 2016).

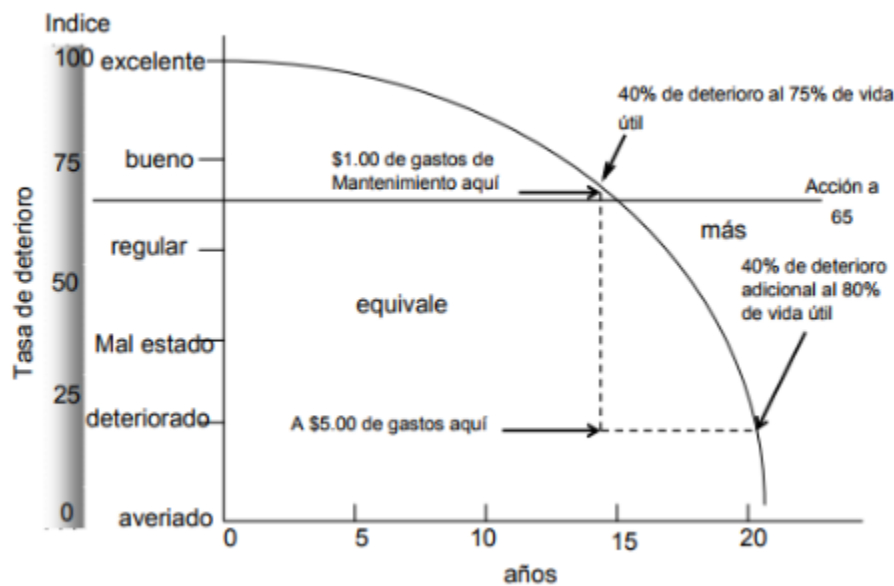


Figura 1

Curva de deterioro del pavimento
(De Solminihac, 2001)

Por lo anterior reviste especial importancia hacer un diagnóstico del estado de la estructura del pavimento y se pueda tener criterio para definir el tipo de intervención que este requiere, además de la magnitud de los recursos necesarios para la misma (Buitrago y Cano, 2011).

Para establecer el estado superficial de un pavimento se pueden implementar varias metodologías como la PCI y la VIZIR (Pinilla, 2007); siendo esta última la adoptada por el INVIAS para el caso de pavimentos flexibles, desarrollando tanto un manual para inspección de este tipo de pavimentos como para el caso de pavimentos rígidos (Cardona y Prieto, 2014).

Una de las metodologías que se ha aplicado en la investigación realizada se apoyó en la inspección visual, la cual como lo definen (Echaveguren et al., 2001) es una metodología no invasiva que permite realizar la evaluación de estado de un pavimento, permitiendo identificar y caracterizar los tipos de fallos presentes en un pavimento y su nivel de severidad.

Con esta metodología se abordó el análisis de varios de los principales tramos viales de la ciudad de Ocaña, para establecer los fallos típicos presentes en los pavimentos tanto flexibles como rígidos, que componen dichos tramos. Determinando además el nivel de severidad en que cada fallo se presenta.

2. METODOLOGÍA

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo, la población estudiada son las vías del perímetro urbano del municipio de Ocaña, Norte de Santander y la muestra integra las principales vías de la malla vial de este.

El proyecto se desarrolló en cuatro fases:

Fase 1. Consistió en la inspección visual para el reconocimiento de las principales rutas por donde transita el transporte público particular del municipio de Ocaña.

Fase 2. En esta se realizó el diseño de los formatos para diligenciamiento en campo de la información recolectada, tanto para pavimentos rígidos y flexibles; dichos formatos están basados en los manuales de inspección del INVIAS. En la Figura 2 se aprecia el formato para el caso de pavimento rígido.

 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 																	
DIAGNÓSTICO DE LA MALLA VIAL URBANA DE DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER PAVIMENTO RÍGIDO																	
HOJA: _____ DE _____ FECHA: DIA MES AÑO																	
LEVANTADO POR _____																	
PATOLOGÍA																	
#	Comuna	Barrio	Dirección	Cod. Segmento	Norte (Latitud)	Este (Longitud)	Elev.	Carril	Tipo	Sever.	Daño			Reparación		Foto	Observaciones
											Largo (m)	Ancho (m)	Profund. (cm)	Largo (m)	Ancho (m)		
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Figura 2

Formato de Pavimento Rígido
GIGMA, 2017 (adapto de INVIAS)

Fase 3. Se realizó la Planeación y ejecución de las visitas de campo necesarias para la recolección de información, que en un principio consistió en enumerar y dar un código de referencia a las vías y, el diligenciamiento del formato para evaluación de los fallos en las estructuras de pavimento.

Fase 4. En esta etapa se analizaron y tabularon los datos obtenidos en el trabajo de campo. El proyecto incluirá una quinta fase, que consiste en la elaboración de un sistema de información geográfica que permita hacer consulta para la planeación y priorización de los programas de mantenimiento por parte del municipio.

3. RESULTADOS

Una vez realizada la evaluación de las condiciones de los pavimentos, mediante inspección visual, se registraron 9.277 ml conformados por 6.226 ml de pavimento rígido y 3.051 ml de pavimento flexible. En total se realizó el inventario de 3 rutas y 14 segmentos, en donde la ruta se consideró un tramo vial por donde se moviliza un número importante de vehículos de transporte público y particular y se estableció como segmento a un tramo de vía por el cual el flujo del tráfico es menor. Una vez analizada toda la información se determinó lo siguiente:

3.1. Tipos de fallos en los pavimentos flexibles. En la figura 3 se aprecia el porcentaje en que se presentan los tipos de fallos en estos pavimentos. El tipo de fallo piel de cocodrilo se presenta en un 10.32%, seguidos de los baches con un 5.06%, separación de la berma con un 0.63%, descaramiento con un 0.39%, fisuras (longitudinales y transversales) con un 0.16% y los hundimientos con un 0.08%. En la Figura 4 se aprecia el tipo de fallo piel de cocodrilo.

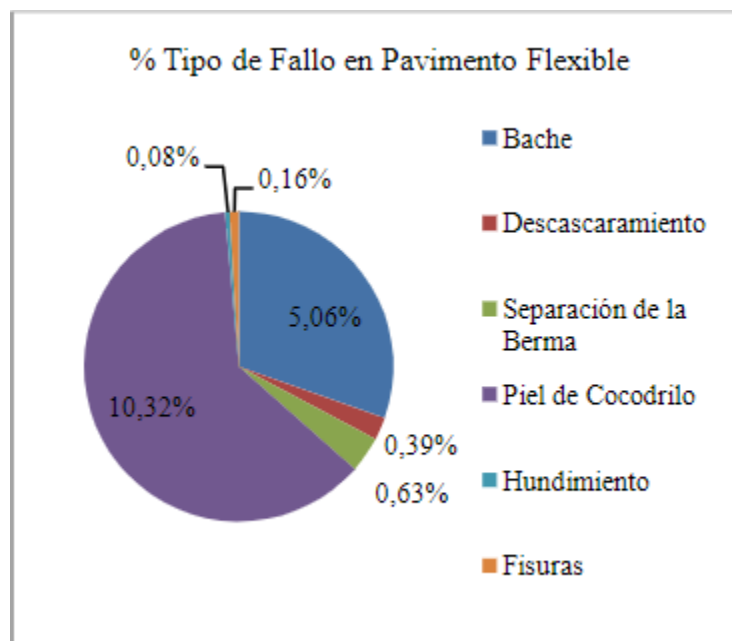


Figura 3
% Tipo de Fallo en pavimento flexible.
GIGMA, 2017



Figura 4

Fallo típico en pavimento flexible.

GIGMA, 2017

En la figura 5 se aprecia el tipo de fallo según su severidad: alta, media y baja. El tipo de fallo piel de cocodrilo representa un área afectada de 970.44m² de los cuales el 74,5% es de severidad alta, lo cual indica que son fisuras que han evolucionado con una abertura mayor 3 mm (INVIAS, 2006), seguido de 13,6% de severidad media y 11,8% de severidad baja.

Otro tipo de fallo es la pérdida de la capa de la estructura, representada en los baches y descascamiento. En los sectores con baches un 82,3% presentan severidad alta, que son baches con profundidades mayor a 50 mm (INVIAS, 2006), seguido de 17,53% de severidad media y 0,2% de severidad baja. Para el tipo de fallo descascamiento el 100% es de severidad media. Además se registra casos de deformaciones (hundimiento), todos con un 100% severidad baja. Para el caso de las fisuras el 100% son de severidad media y la separación de la berma (clasificada como otro tipo de daño) con un 100% de severidad media.

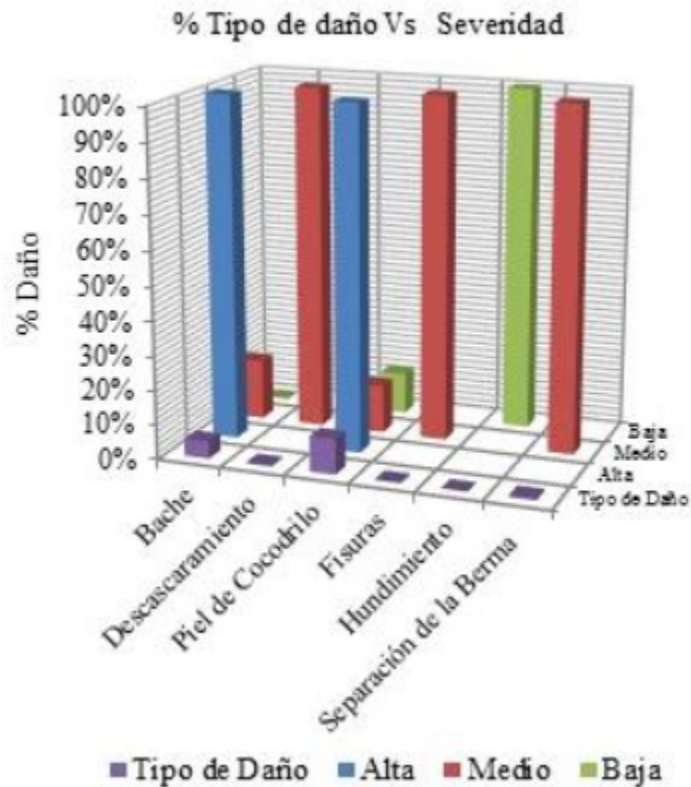


Figura 5

% Tipo de daño según su nivel de severidad.

GIGMA, 2017

3.2. Tipos de fallos en pavimento rígido. En la figura 6 se aprecia el porcentaje en que se presentan los tipos de fallos en los tramos viales con este tipo de pavimento. El tipo de fallo grieta (grietas en las esquinas, grietas transversales y grietas longitudinales) se presenta con un 25,8%, desintegración con un 20.1%, parches con un 17,2%, descascaramiento con un 5,9%, deterioro del sello con un 5,1%, fisuras por retracción con un 2,4%, bache con un 2,3%, desportillamiento de juntas con un 2,2%, escalonamiento de juntas con un 0,2% y pulimiento con un 0,2%. En la figura 7 se muestra el fallo tipo grieta con nivel de severidad alto.

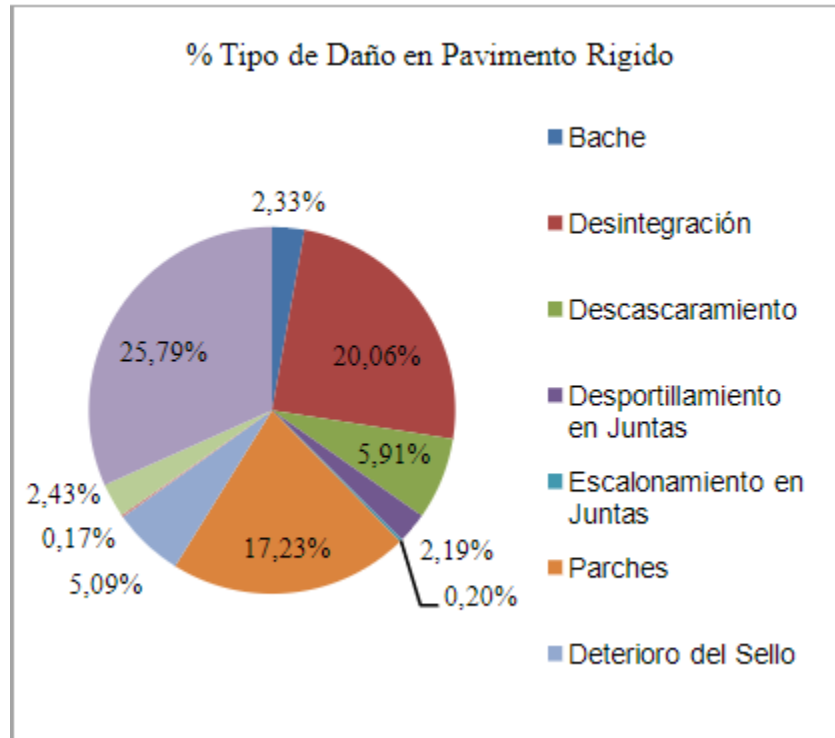


Figura 6
% Tipo de Daño en pavimento rígido.
GIGMA, 2017



Figura 7

Fallo típico en pavimento rígido.

GIGMA, 2017

GIGMA, 2017

En la figura 8 se aprecia el tipo de fallo según su severidad: alta, media y baja. Para el caso de las grietas el 51,6% son severidad alta, el 26,3% de severidad media y 22,1% de severidad baja. Los baches representan un área de 2356,12 m² de los cuales 98,6% son de severidad alta, 1,2% de severidad baja y 0,2% de severidad baja.

Otro tipo de fallo es la desintegración que representa un área afectada de 3.556 m², con 95,2% de severidad media, 4% de severidad baja y 0,08% de severidad alta; los parches representan un área afectada con 469 m², con un 91,8 % de severidad bajo, seguido de 5% de severidad medio y 3,2% de severidad alta. Los descascaramientos representan un área afectada de 2.405 m², con un 93,9% de severidad baja, 3,7% de severidad media y 2,5% de severidad alta.; deterioro del sello representan un área afectada con 317,11m², con un 58,1% de severidad alta, 32,1% de severidad media y 9,9% de severidad baja. En el caso de las fisuras por retracción representan un área afectada 120,55 m², con un 64,7% de severidad baja, 30,7% de severidad media y 4,49% de severidad alta; desportillamiento de juntas representa un 136,54 ml afectados, con un 100% de severidad media; el escalonamiento de juntas presenta un 100% de severidad media; pulimiento con un 85,2% de severidad media y 14,8% de severidad alta.

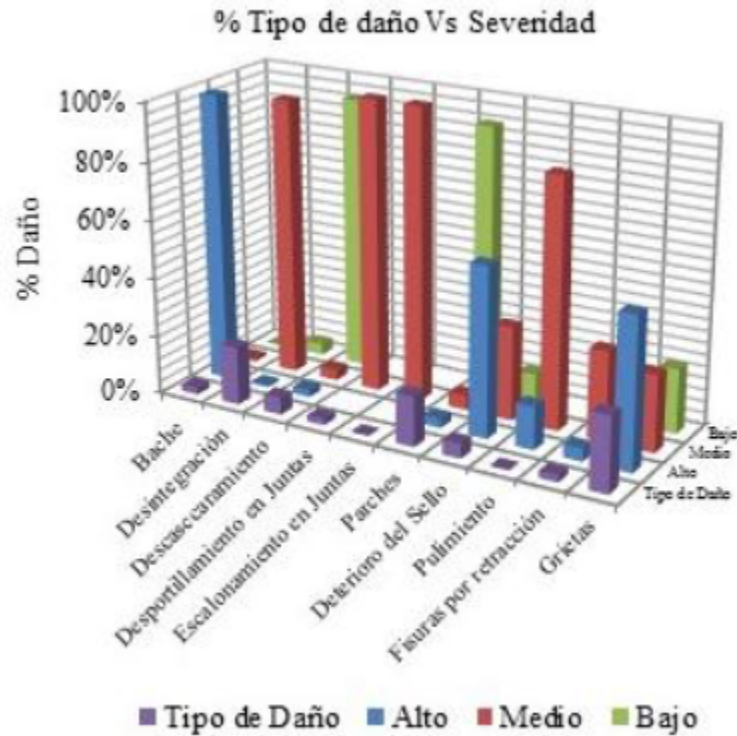


Figura 8

% Tipo de daño según su nivel de severidad.
GIGMA, 2017

4. CONCLUSIONES

Se realizó inventario a 9.277 ml de las principales vías del municipio de Ocaña, encontrándose que 3051 ml (32.88%) corresponden a pavimentos flexibles y 6226 ml (67.11%) a pavimentos rígidos.

De los tramos viales en pavimento flexible un 16.62% presentan deterioro, representado en algún tipo de fallo. Para el caso de pavimento rígido el 81.39% de los tramos presenta algún grado de deterioro. Indicando lo anterior que los pavimentos flexibles requieren menos grado de intervención.

En los pavimentos flexibles analizados, los tipos de fallos encontrados fueron: baches, descascaramiento, separación de la berma, piel de cocodrilo, hundimiento y fisura.

De los fallos más representativos encontrados en los tramos de pavimento flexible se tiene que un 10,32% pertenecen al tipo de fallo piel de cocodrilo y que un 5,06% a baches. Las principales causas de formación de piel de cocodrilo pueden ser el inadecuado diseño de la estructura, deformación en la sub-rasante, incorrecto diseño de mezcla, deficiencia en los procesos constructivos; para el caso de los baches puede ser causados por espesor de las capas de la estructura

pavimento inferior al requerido o por presencia de materiales en la sub-rasante con alta plasticidad y deformabilidad.

En los pavimentos rígidos analizados, los tipos fallos encontrados fueron: baches, desintegración, descascaramiento, desportillamiento de juntas, escalonamiento de juntas, parches, deterioro del sello, pulimiento, fisuras por retracción y grietas.

De los fallos más representativos encontrados en los tramos de pavimento rígido se tiene que un 25,8% pertenecen al tipo de fallo grietas y un 20,1% a la desintegración. Las principales causas de deformación de grietas pueden ser: deformaciones verticales de las capas apoyos sub-rasante, exceso de tráfico e inadecuado diseño de la estructura; para la desintegración esta puede ser causada por resistencia baja de los concretos, incorrecto diseño de mezcla y/o procesos constructivos.

4. FINANCIACIÓN

Los recursos para el desarrollo de este proyecto de investigación fueron dados por División de Investigación y Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como parte de la financiación del proyecto titulado Implementación de un sistema de información geográfico para el diagnóstico de la malla vial urbana del municipio de Ocaña N.S.

Agradecimientos

Se extiende cordial agradecimientos a los estudiantes de las asignaturas de práctica profesional del programa de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, a la ingeniera Sandra Duran Durany al ingeniero Agustín Macgregor por su colaboración.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, E. y Páez, J. (2014). Diagnóstico de la red vial de los barrios Santa Clara, Dos de Octubre y Villa Paraíso del municipio de Ocaña Norte de Santander. (Tesis de pregrado). Recuperado de repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/372
- Buitrago, J. y Cano, J. (2011). Análisis comparativo de metodologías de auscultación de pavimentos flexibles. (Tesis de especialización). Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3655/2/BuitragoVelandiaJohanaAstrid2011.pdf>
- Cardona, C. y Prieto S. (2014). Comparación metodologías INVIAS y metodología Mexicana (Instituto Mexicano SEDESOL) para evaluación de condición superficial de estructuras de pavimento (Tesis de especialización). Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12862/1/DOCUMENTO%20DE%20GRADO.pdf>
- De Solminihaç, H. (2001). Gestión de Infraestructura Vial. 2ª edición. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Echaveguren, T., Vargas, S., Concha, E. y Soto, A. (2001). Metodología de inspección visual para sistema de gestión de pavimentos urbanos SIGMAP. Recuperado de http://www2.udec.cl/~provincial/trabajos_pdf/46Echavegurengestionpavimentosurbanos.pdf
- Hernández-Atencia, Y. (2015). Caracterización patológica de los pavimentos en las rutas de buses y vías principales de Ibagué. (Documento de docencia No. 4). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. doi:<http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1145>.
- INVIAS. (2006). Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de carreteras. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. Bogotá.
- León, E. y Hernández, A. (2015). Estudio de fallas presentadas en el pavimento rígido de la calle humareda del municipio de Río de Oro, Cesar. (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://>

repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/
123456789/1008/1/28565.pdf

- Muñoz, G. P. (2016). Desarrollo de curvas de deterioro para pavimento flexible y factor de incertidumbre. *Infraestructura Vial*, 18(31). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5793106>
- Pinilla, J. (2007). Auscultación, calificación del estado superficial y evaluación económica de la carretera sector puente de La Libertad –Maltería desde K0+000 hasta el K6+000 (código 5006) (Tesis de pregrado). Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/1982/1/julianandrespinillavalencia.2007.pdf>
- Salomón, D. (2006). Conservación de pavimentos: conservando la inversión del patrimonio vial. *Asfáltica*, Número 4, Asociación Mexicana del Asfalto. Recuperado de <http://www.pavementpreservationsystems.com/publications/Conservacion-de-Pavimentos,Conservando-La-Inversion-del-Patrimonio-Vial.pdf>
- Valdés, G., Pérez, F., y Calabi, A. (2012). La fisuración en pavimentos asfálticos y sus mecanismos de deterioro. *Revista Ingeniería de Obras Civiles*, (1), 27-37. Recuperado de <http://rioc.cl/index.php/RIOC/article/view/3>



Disponible en:

<https://portal.amelica.org/ameli/ameli/journal/814/8145075004/8145075004.pdf>

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la
naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

Romel Jesús Gallardo Amaya, Leidy Johana Quintero Lemus,
Oscar Andres Cuanalo Campo

**Caracterización de la tipología de fallos presentados en
los pavimentos de la ciudad de Ocaña Norte de Santander**
Characterization of types of failures on pavements of Ocaña
city - North Santander

Revista Ingenio

vol. 13, núm. 1, p. 28 - 35, 2017

Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia
revistaingenio@ufpso.edu.co

ISSN: 2011-642X

ISSN-E: 2389-864X

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña



CC BY-NC 4.0 LEGAL CODE

**Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0
Internacional.**